



OTPORNOST MATERIJALA

1



1. Definicija otpornosti materijala

Otpornost materijala je deo primenjene mehanike koja proučava probleme:

- čvrstoće
- krutosti
- stabilnosti

elemenata konstrukcija od čvrstog deformabilnog materijala.

Čvrstoća je sposobnost prenošenja opterećenja bez pojave loma.

Krutost je otpornost konstrukcije na deformisanje (promena zapremine i oblika).

Stabilnost je sposobnost da se zadrži oblik elastične ravnoteže.



2. Opšte prepostavke otpornosti materijala

- Materijal je **kontinuiran (neprekinut)**,
- Materijal je **homogen** – fizičko mehaničke osobine u svim tačkama su jednake,
- Materijal je **izotropan** – fizičko mehaničke osobine u svim smerovima su jednake,
- Materijal je **elastičan**, važi Hukov zakon
- Deformacije tela su male itd.




DEO 1: Analiza napona

Jedinica u Si-sistemu je Paskal (Pa)

$$\text{Pa} = \text{N/m}^2 \quad \text{MPa} = 10^6 \text{ Pa} \quad \text{GPa} = 10^9 \text{ Pa}$$


$$\text{kN/cm}^2 = 10 \text{ MPa} \quad \text{N/mm}^2 = \text{MPa}$$

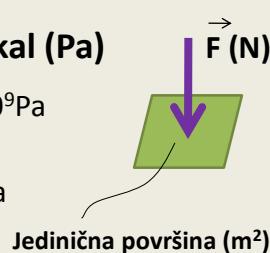

U tečnostima postoji **pritisak** - jedinica je bar = 10^5 Pa



3. Tenzor napona

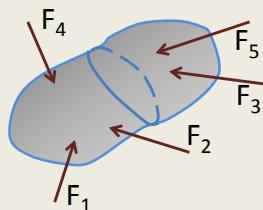

Posmatramo telo u prostoru

Telo je opterećeno spoljašnjim silama
 F_1, F_2, F_3, F_4, F_5

Telo je u stanju ravnoteže


Ako se telo nalazi u stanju ravnoteže, onda svaki deo tog tela mora biti u ravnoteži.

Usled delovanja spoljašnjih sila u telu se javljaju reakcije koje predstavljaju unutrašnje sile.

5




Tačka u telu

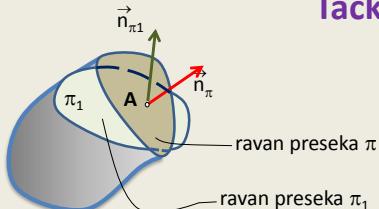

Posmatramo tačku A u ravni π

Kroz tačku A možemo da postavimo beskonačno mnogo ravnih π_i

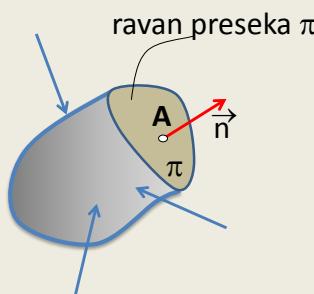

Svaka ravan ima normalu na ravan n

Posmatramo tri ravni kroz tačku O
Ravni su upravne među sobom
Normala ravni $y0z$ je x osa
Normala ravni $x0y$ je z osa
Normala ravni $x0z$ je y osa



Znači:
svakoj ravni koja je paralelna ravni $y0z$ normala na ravan je paralelna x osi
svakoj ravni koja je paralelna ravni $x0y$ normala na ravan je paralelna z osi
svakoj ravni koja je paralelna ravni $x0z$ normala na ravan je paralelna y osi



7

Svaku silu kroz tačku O možemo projektovati na jednu od tri ravni i na normalu na tu ravan
Sve tri sile sada su jednoj kosoj ravni
Sila je prikazana preko projekcija pa nam više nije potrebna
Silu u ravni $x0y$ možemo projektovati na ose x i y
Uklonićemo i tu silu jer je menjaju projekcije

Tako smo dobili projekcije sile na tri upravna pravca

8

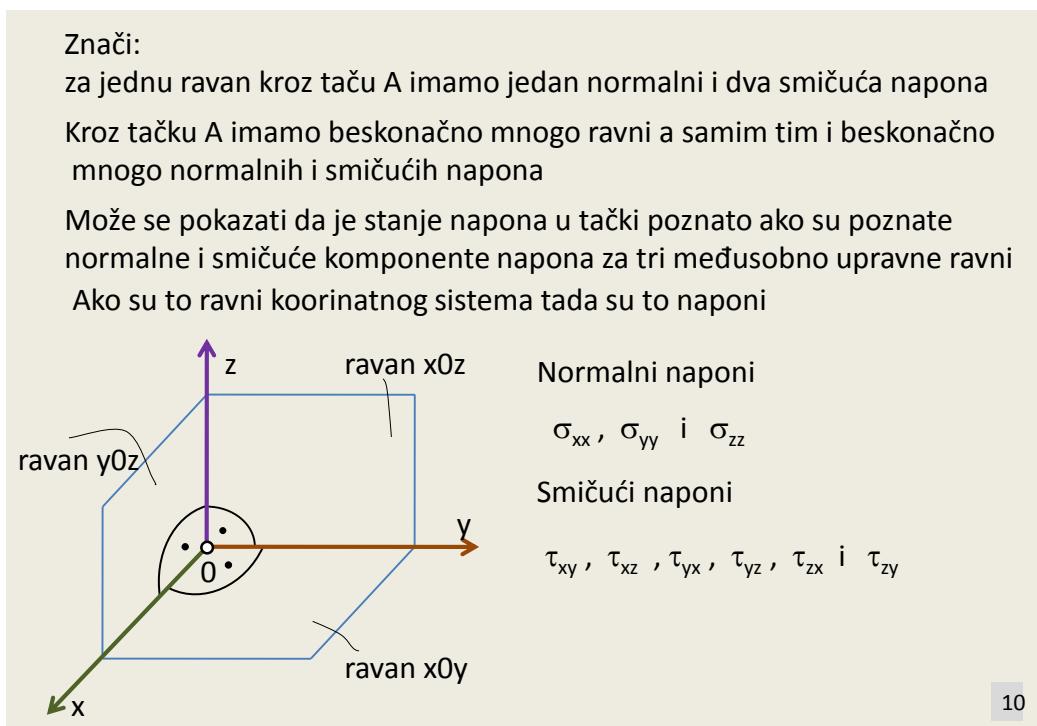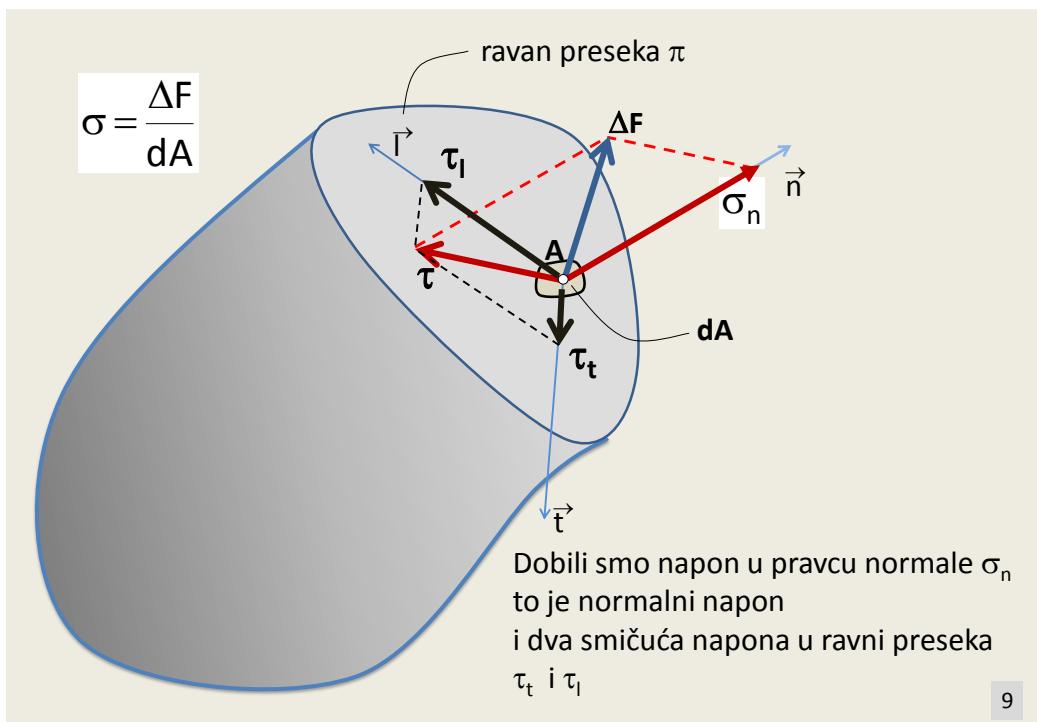

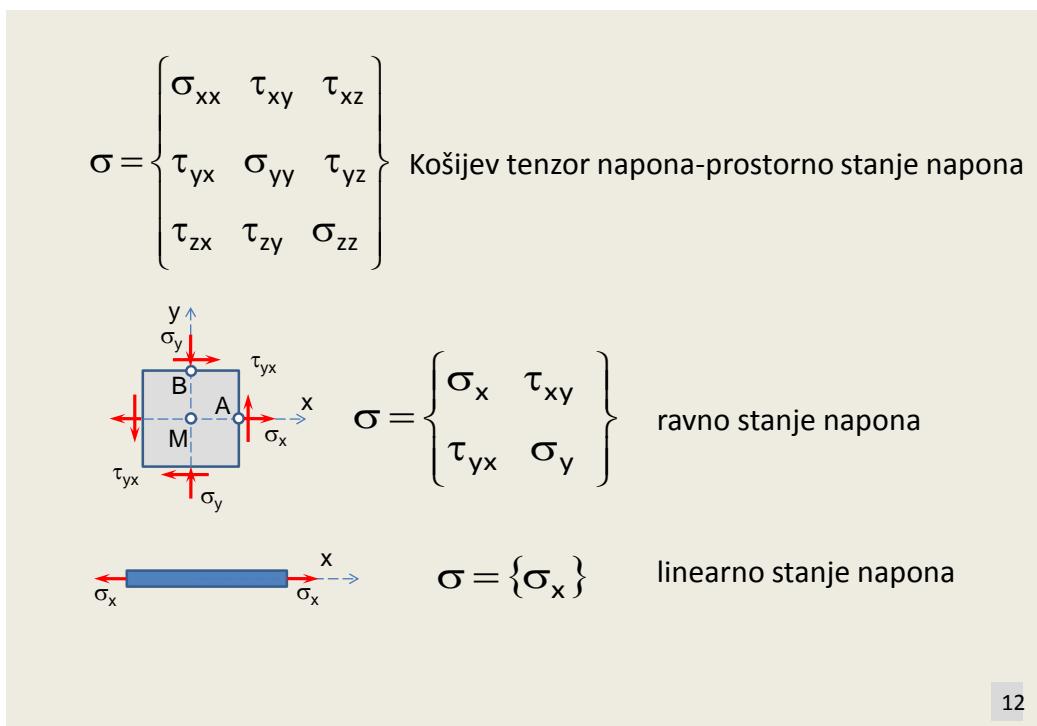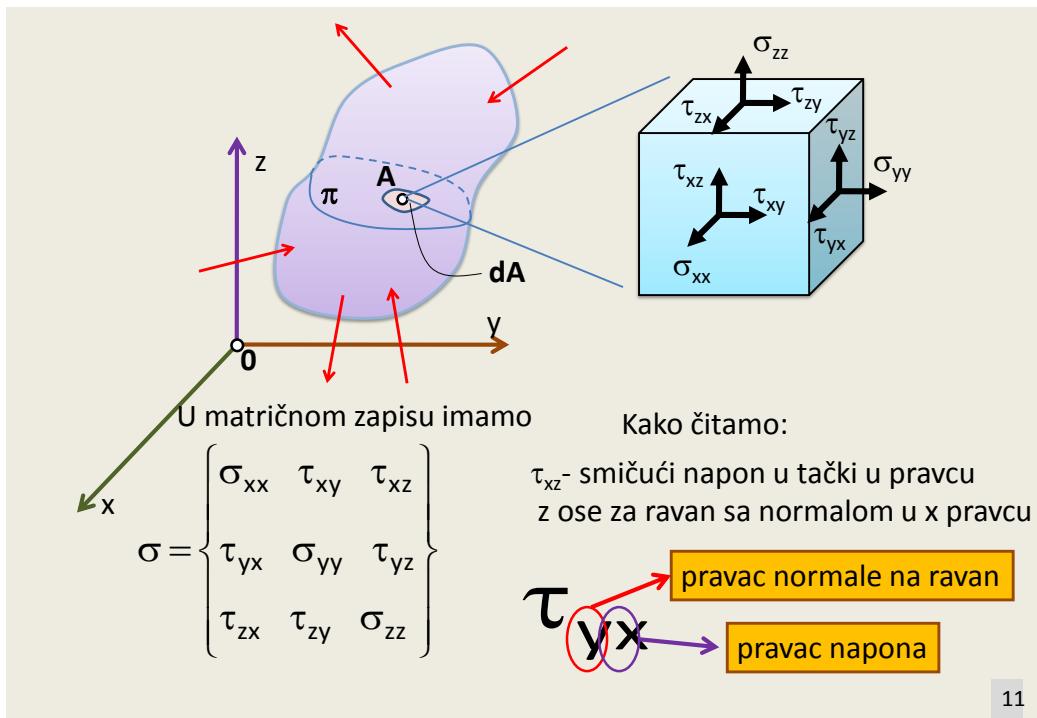

Dokazano da su van dijagonalni elementi tenzora napona jednaki
Stav o konjugovanosti smičućih napona

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}, \quad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \quad \tau_{yz} = \tau_{zy}$$

Tako da je za poznavanje napona u tački potrebno poznavati
Tri normalna napona i tri smičuća napona

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}$$

13

RAVNO STANJE NAPONA


Ako naponi deluju u ravni, odnosno nema komponenti u pravcu z ose
Tada je naponsko stanje ravno

Normalni naponi

$$\sigma_{xx}, \sigma_{yy} \text{ i } \sigma_{zz}$$

Smičući naponi

$$\tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yx}, \tau_{yz}, \tau_{zx} \text{ i } \tau_{zy}$$

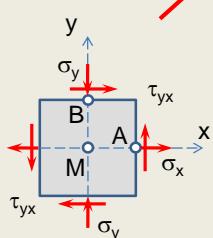


$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{pmatrix}$$

Tenzor napona
za ravno stanje napona

14

Naponi i proizvoljnoj ravni čija normala zaklapa ugao φ sa x osom

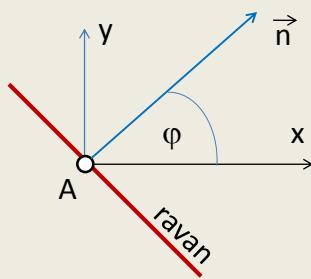

Poznajemo napone


$$\sigma = \begin{Bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{Bmatrix}$$

-normalni napon

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

-smičući napon

$$\tau_n = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi$$

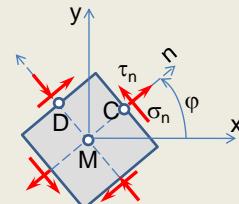

15

Pitanje gde su normalni naponi najveći (glavni naponi)

Ugao pod kojim se nalazi normala na ravan glavnih napona

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$$

Dobijamo dva međusobno upravna pravca α_1 i α_2

Ako je $\tau_{xy} > 0$ osa 1 prolazi kroz I i III kvadrant

Ako je $\tau_{xy} < 0$ osa 1 prolazi kroz II i IV kvadrant


Vrednosti glavnih napona tada su

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

-maksimalni glavni napon

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

-minimalni glavni napon

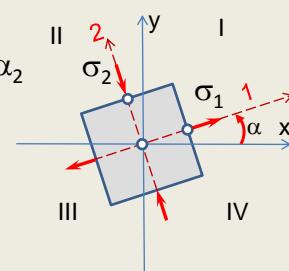


16

*U ravni glavnih osa smičući napon je jednak nuli. $\tau=0$

Ekstremne vrednosti smičućih napona dobijamo kao

$$\tau_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} (\sigma_1 - \sigma_2)$$

Koji deluje u ravni sa normalom pod uglom $\alpha+45^\circ$

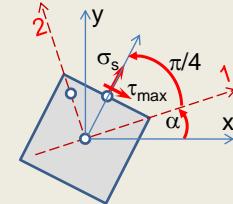

Njemu odgovarajući normalni napon je

$$\sigma_s = \frac{1}{2} (\sigma_x + \sigma_y) = \frac{1}{2} (\sigma_1 + \sigma_2)$$

17

Morov krug naponu

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_n^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2$$

To je jednačina kruga sa centrom

$$C \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}; 0 \right)$$

i poluprečnikom

$$\frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

18

Kako ga konstruišemo

1. Nacrtamo koordinatni sistem $\sigma \tau$

2. Odredimo tačke $A(\sigma_x; \tau_{xy})$ $B(\sigma_y; \tau_{yx})$


3. Spojimo tačke A i B i gde seku σ osu tu je centar kruga

4. Opišemo krug iz centra a da prolazi kroz tačke A i B. U krajnjim Presecima kruga sa σ osom dobijamo ekstremne vrednosti napona σ_1 i σ_2

5. Odredimo pol P (povučemo iz A horizontalno a iz B vertikalnu pravu) . One se sekut na krugu. To je pol P

6. Glavni pravci se dobijaju spajanjem pola P sa maksimalnim vrednostima napona σ_1 i σ_2

19

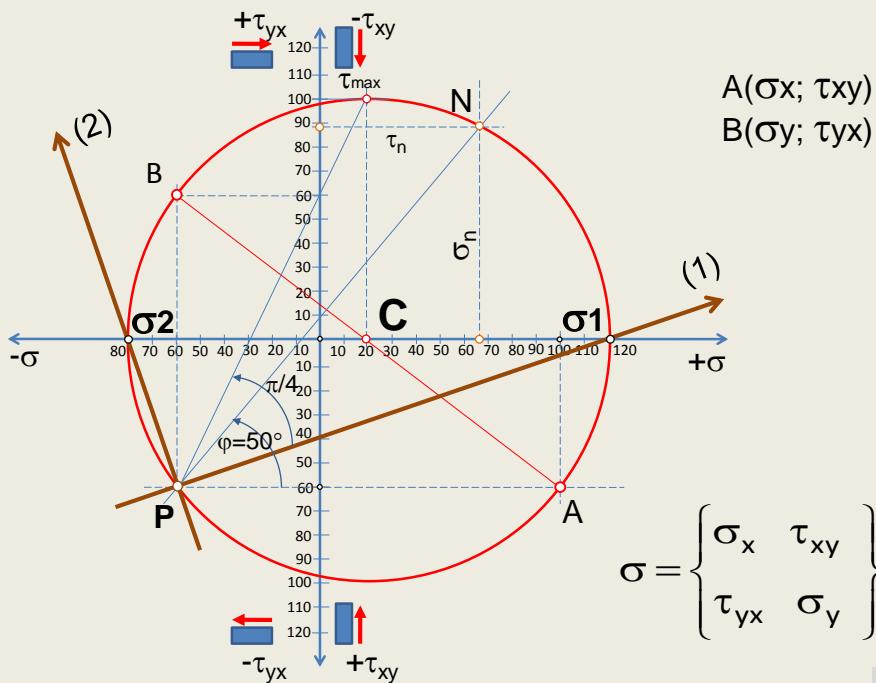


20

Specijalna naponska stanja


-Linearno stanje napona - pritisak i zatezanje

$\sigma_x > 0$ - zatezanje $\sigma_x < 0$ - pritisak

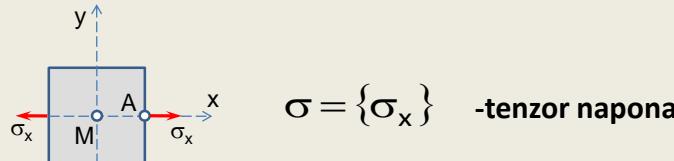

$$\sigma_y = 0 \quad \tau_{yx} = \tau_{xy} = 0$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2}\sigma_x \pm \frac{1}{2}\sqrt{\sigma_x^2}$$

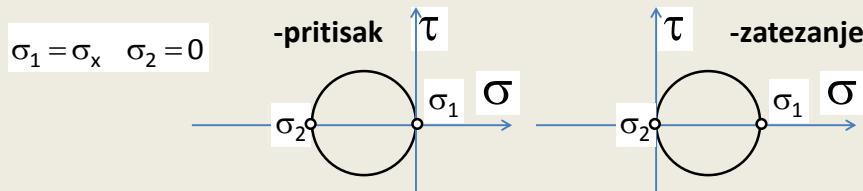

21

Specijalna naponska stanja



-Čisto smicanje



$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \pm \frac{1}{2} \sqrt{0 + 4\tau_{xy}^2} = \pm \tau_{xy}$$

Specijalna naponska stanja

-Izotropno stanje

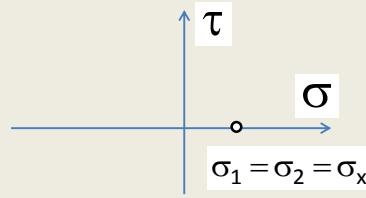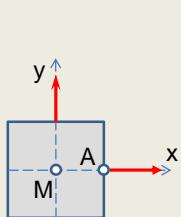

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} 2\sigma_x \pm \frac{1}{2} \sqrt{0 + 0} = \sigma_x$$

$$\sigma_1 = \sigma_x$$


$$\sigma_2 = \sigma_x$$

ZADATAK 2.1

U tački M zadato je ravno stanje napona $\sigma = \begin{Bmatrix} 100 & 60 \\ 60 & -60 \end{Bmatrix}$ (Mpa)

Odrediti analitički i grafički pomoću Morovog kruga napona:

- normalni i smičući napon u ravni čija normala zaklapa ugao od $\phi=50^\circ$ sa x-osom,
- glavne pravce i glavne napone
- maksimalni smičući napon i odgovarajući normalni napon
- skicirati orijentirane elemente u tački M za svaki koordinatni sistem sa ucrtanim komponentama napona.

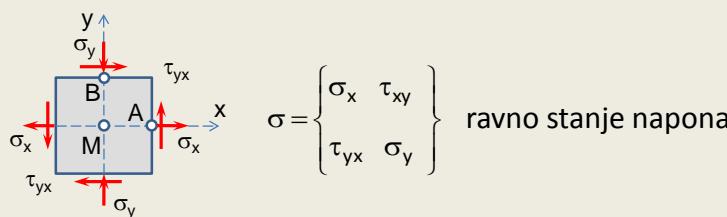

ANALITIČKO REŠENJE


- a) Vrednosti napona u zarođivanom koordinantnom sistemu slika b) dati su izrazima

-normalni napon

$$\sigma_n = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\varphi + \tau_{xy} \sin 2\varphi$$

-smičući napon

$$\tau_n = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\varphi - \tau_{xy} \cos 2\varphi$$

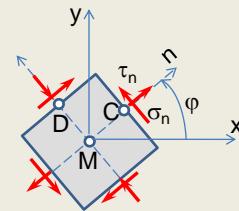

25


vrednosti trigonometrijskih funkcija

$$\cos 2\varphi = \cos(100^\circ) = -0.17365$$

$$\sin 2\varphi = \sin(100^\circ) = 0.98481$$

$$\sigma_n = \frac{100 - 60}{2} + \frac{100 + 60}{2}(-0.17365) + 60 \cdot 0.98481 = 65.20 \text{ MPa}$$

$$\tau_n = \frac{100 + 60}{2} \cdot 0.98481 - 60 \cdot (-0.17365) = 89.20 \text{ MPa}$$

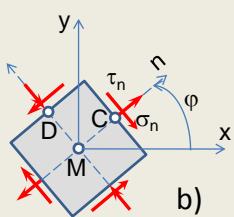

*na slici b) prikazani su ovi naponi.

Normalni napon je pozitivan i smer mu je u smeru normale na ravan. Smičući napon je pozitivan i deluje u smeru kao na slici.

Pozitivan smer se dobija kada se rotacijom u pozitivnom matematičkom pravcu smer napona poklopi sa smerom normale na ravan.

26

Glavni pravci i glavni naponi


$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{100 - 60}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(100 + 60)^2 + 4 \cdot 60^2}$$

$$= 20 \pm \frac{1}{2} \sqrt{40000} = 20 \pm 100 \Rightarrow \sigma_1 = 120 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = -80 \text{ MPa}$$

ugao koji glavni pravac zaklapa sa pozitivnim delom x ose

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \cdot \tau_{xy}}{(\sigma_x - \sigma_y)} = \frac{2 \cdot 60}{(100 + 60)} = 0.75 \Rightarrow 2\alpha = 3687^\circ \rightarrow \alpha = 18435^\circ$$

ugao α nanosimo u pozitivnom matematičkom smeru od ose x

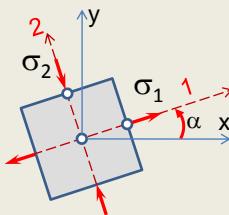

*U ravni glavnih osa smičući napon je jednak nuli. $\tau=0$

27

Maksimalni smičući napon


$$\tau_{xy\max} = \frac{1}{2} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + 4\tau_{xy}^2} = \frac{1}{2} \sqrt{(100 + 60)^2 + 4 \cdot 60^2} = 100 \text{ MPa}$$

ravni u kojoj je smičući napon maksimalan zaklapa sa glavnim prvcima ugao od $\pi/4$ (45°)

U odnosu na x osu taj ugao je $\alpha + \pi/4 = 18.435^\circ + 45^\circ = 63.435^\circ$

odgovarajući normalni napon

$$\sigma_s = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{100 - 60}{2} = 20 \text{ MPa}$$

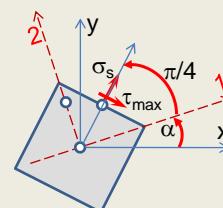

28

